




Montaż okien i drzwi

Prawidłowy pomiar otworu okiennego

Pomiarów wysokości i szerokości otworu okiennego należy dokonać w kilku miejscach. Najmniejsze ze zmierzonych wartości determinują wymiary ościeżnicy.

W przypadku drzwi szerokość powinna być zmierzona na wysokości 1 metra nad poziomem wykończonej posadzki. Oczywiście, należy także upewnić się, że otwór jest prostokątny, a dokonać tego można przez porównanie obu przekątnych.

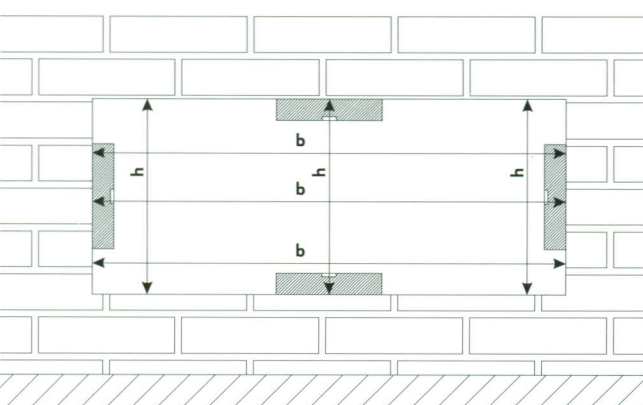

Wymiary okna powinny pozwolić na zachowanie odpowiednich rozmiarów szczelin dylatacyjnych oraz na umieszczenie klinów i podkładek dystansowych na obwodzie ościeżnicy.

Szerokość szczelin zależy od wtryskiwanego materiału uszczelniającego, którego ogólne odkształcenie wynosi 25% w przypadku silikonu lub pianki montażowej oraz 25-30% w przypadku taśmy wstępnie sprasowanej.

Szerokość szczelin w zależności od materiału uszczelniającego.

Rodzaj mocowania okna	do 1,5				do 2,5			
	do 1,5	do 2,5	do 3,5	do 4,5	do 2,5	do 3,5	do 4,5	
Minimalna szerokość szczeliny „b” w mm								
Przy zastosowaniu silikonu/pianki montażowej								
PVC twarde (białe)	10	15	20	25	10	10	15	
PVC twarde (kolory)	15	20	25	30	10	15	20	
Przy zastosowaniu taśmy uszczelniającej								
PVC twarde (białe)	8	8	10	10	8	8	8	
PVC twarde (kolory)	8	10	10	12	8	8	8	

